



1


DETALLE BANCO REALIZADOS IN SITU
Esc. 1:20




VISTA LATERAL

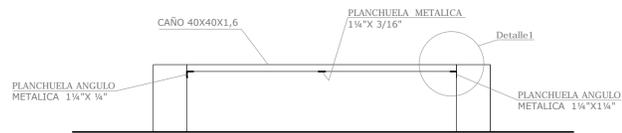

VISTA FRONTAL




PLANTA

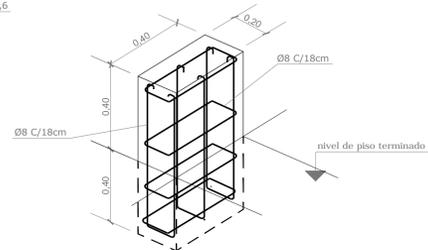

ESTRUCTURA


- MATERIALES:
- ESTRUCTURA METÁLICA CON 2 MANOS PINTURA TIPO "3 A 1" COLOR A DETERMINAR
 - LATERALES EN H°VISTO REALIZADOS CON ENCOFRADOS EN FENÓLICO TERMINACIÓN CON PINTURA LATEX, COLOR A DETERMINAR.

Detalle 1

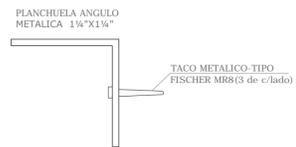


2


DETALLE CESTO DE BASURA
Esc. 1:10

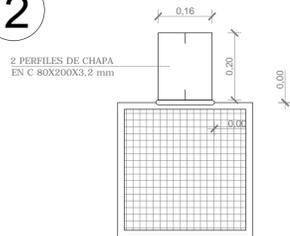

PLANTA

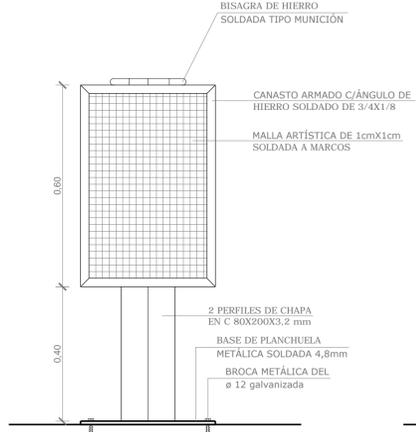


VISTA FRONTAL

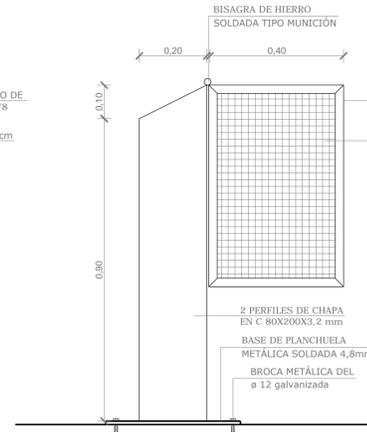

VISTA LATERAL

3


DETALLE DE MEDIO NEW JERSEY EN PUENTE
Esc. 1:10

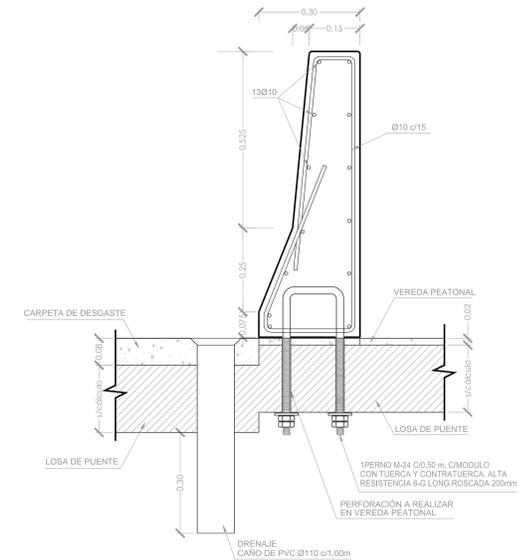


- Nota:**
- Hormigón H21
 - Acero ADN 420
 - Recubrimiento de Armaduras
- En superficies que se encuentran en contacto con el terreno, 5cm
En superficies expuestas a la intemperie, 2cm

4


DETALLE DE ARMADURA _ Esc 1:5

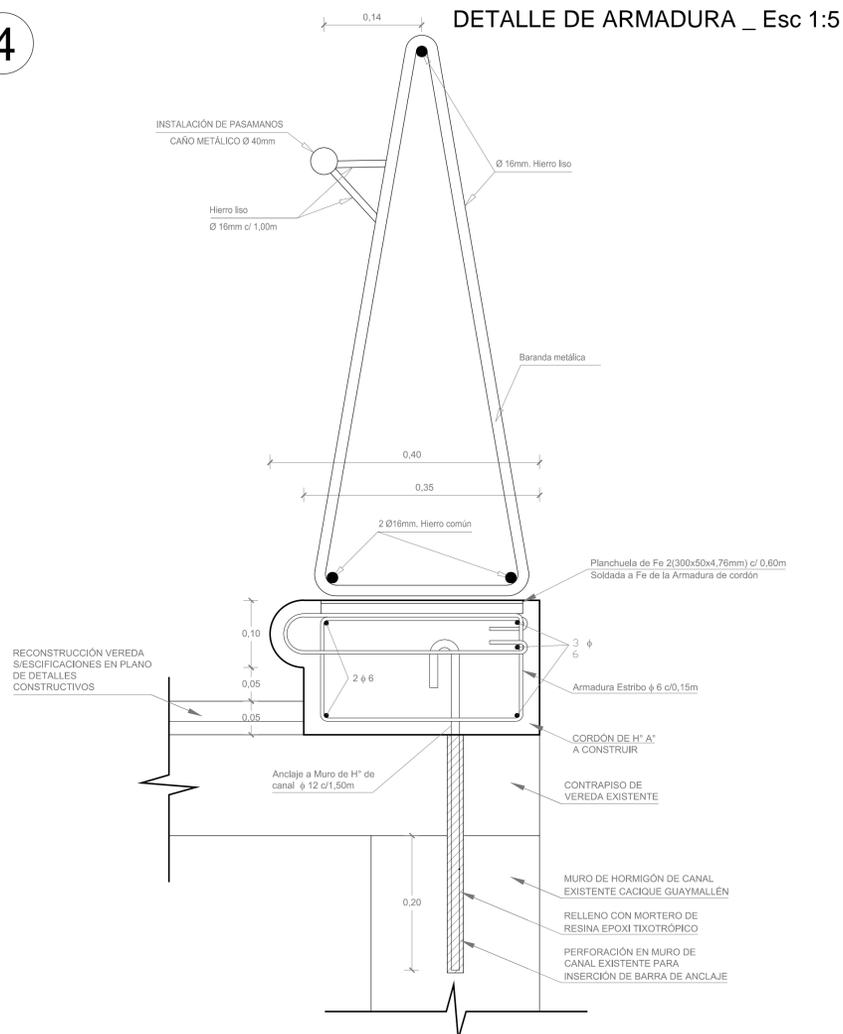

PLANTA APOYO BARANDA _ Esc 1:5

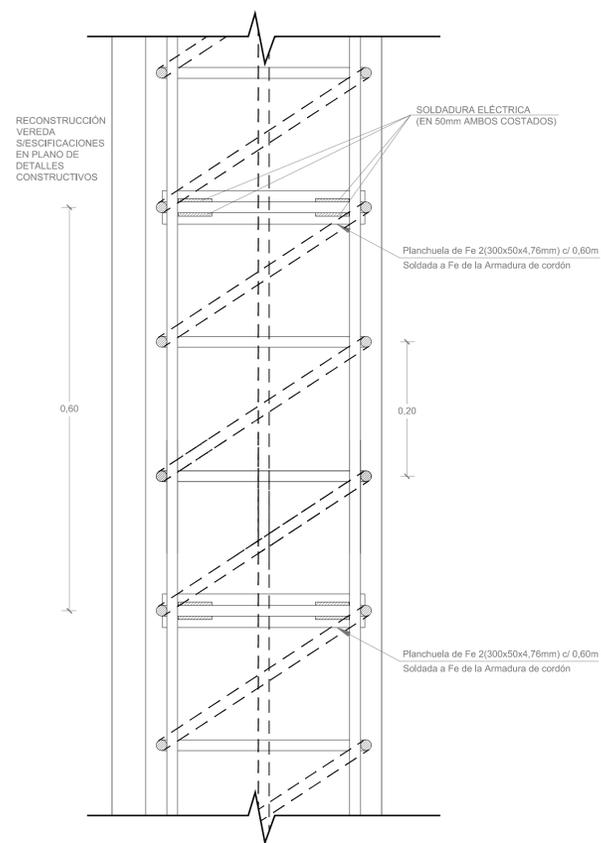

DETALLE BARANDA METÁLICA
Esc. 1:10

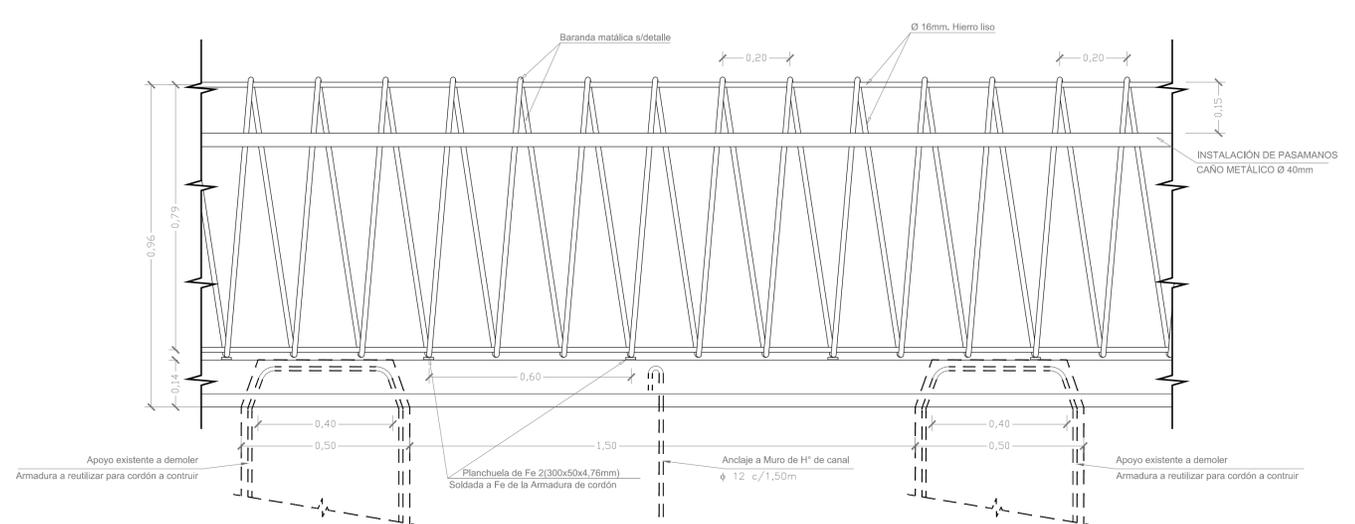

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
MENDOZA

Obra: Refuncionalización Av. Costanera
Departamento: CAPITAL – GUAYMELLÉN – LAS HERAS

PLANOS DE DETALLES: 1. BANCO REALIZADOS IN SITU
2. CESTO DE BASURA
3. MEDIO NEW JERSEY EN PUENTE
4. BARANDA METÁLICA

PLANO 02 de 07